

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	52
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	275	Landratsamt Passau	52.0.07
Betreiber	[Name]	RW silicium GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	RW silicium GmbH		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Wöhlerstraße 30	94060	Pocking
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.], [ISA-B-Kenn.]	Herstellung von Nichteisenrohmetallen		A00563
	[4.BImSchV] <sup>1</sup> , [IVU-Kennz.]	3.3		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	18.06.24	angekündigt [J/N]	J
	vollständig [X]			
Prüfumfang	... mit Schwerpunkten [X]	X	Schwerpunkte:	Anlagenkern = Produktionsverfahren
	nur Schwerpunkte [X]		Schwerpunkte:	
			... mit Grund:	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	25.03.1974, 31.08.1982, 22.05.1984, 18.08.1995, 14.08.1996, 02.07.1997, 23.07.1998,	
	Anforderungsliste <sup>2</sup> [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	bei Mängel siehe Blatt 2	
	Anordnung [X]		Zwangsgeld [X]	Bußgeldverfahren [X]
	Stilllegung [X]		Ersatzvornahme [X]	Strafanzeige [X]
Teilnehmer, Betreiberseite (Behörden siehe Seite 3)				
Name			Funktion	
Herr Bauer			Geschäftsführer	
Herr Föll			Produktionsleiter	
Herr Wenig			Technik	
Herr Schmalhofer				

<sup>1</sup> Nummer und Spalte des Anhangs der 4. BImSchV

<sup>2</sup> auch Bestandsgenehmigungen (vergl. Rand-Nr. 122 VBBImSchG 2.0/1998)

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am
Immissionsschutz:				
Bei der Filteranlage für die Brech- und Siebanlage wurden größere Mengen an Staub neben dem Container der Absackung festgestellt.	dichte Ausführung der Absackung aller Filteranlagen an den Containern o. ä. um diffuse Staubemissionen bei der Absackung zu verhindern	31.10.24		
Der Auswurf von Staub am Überdruck der Silos ist in offener und nicht dichter Ausführung vorhanden.	dichte Ausführung des Staubausrufes an den Container, Abdeckung o. ä. um diffuse Staubemissionen bei der Absackung zu verhindern	31.10.24		
Für alle Kompressoren, die Rückkühlwerke, die Umrüstung der Öfen I und II auf Kohleelektroden, für die neue Kompaktieranlage sowie gleichzeitiger Umnutzung der alten zwei Kompaktiersäulen zu Lagersilos und ein zusätzliches Silos im Süden der alten Entstaubungsanlage liegt keine Genehmigung oder Anzeige nach § 15 BImSchG vor.	Stellen einer Anzeige nach § 15 BImSchG	31.10.24		
Es wurden diffuse Staubemissionen rund um das Ofengebäude festgestellt. Die Fenster des Ofengebäudes waren offen.	Vorlage eines Konzept wie Schließung der Fenster (zumindest teilweise) oder Anbringung von Filtermatten o.ä.	31.01.25		
Beim Abgießen des heißen und flüssigen Silizium vom Tiegel in die Wanne wurden diffuse Emissionen festgestellt, die sich ungehindert in der Halle verbreitet haben.	Absaugung über der Abgießstelle	31.07.25		
Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft:				
Es liegt kein Prüfbericht über die Nachprüfung der 2020 bemängelten Abfüllfläche der Dieseltankstelle vor.	Nachforderung des Prüfberichtes durch SG 53	ab sofort		
Brandschutzdienststelle:				

Die Überprüfung des Feuerwehreinsatzplanes auf Aktualität wurde innerhalb der letzten zwei Jahre nicht durchgeführt	Überprüfung des Feuerwehreinsatzplanes sowie Mitteilung an LRA	31.10.24		
---	--	----------	--	--

<b>Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen</b>				

<b>Meldungen an Behörde / Dienststelle</b>				

<b>Bemerkungen für nächste Überwachung</b>				